

# ルツボの トラブルシューティング・ ガイド

原因	縦割れ		横割れ		穴		放射状割れ		肉薄 / 溶損		酸化		その他								
	アール部、底部	上部	中腹部	底部近く	ルツボを上げた時	口付ルツボの口下	側面に大きな穴	ピン状の穴	凹み、クレーター	底部	側面	内面メタルライン	内面全体	底、アール部	上部	ルツボ全体	底部	アール部	底部膨らみ、割れ	グレーズ剥がれ	スポーリング
よくある原因																					対策
溶損などによる強度不足					■				■		■										早めの交換
急加熱によるヒートショック	■	■	■															■	■		推奨昇温スケジュール通りに昇温
急冷却によるヒートショック				■																	熱いルツボを冷えた床に置かない
ルツボ固定リングがきつい	■																				固定リングを正しいサイズに交換
ドロスの蓄積	■	■	■																		毎回ドロスの掃除を行う
粗悪なルツボ吊上げ器による破損	■	■																			吊上げ器を交換
材料の棚吊り、詰めすぎ		■								■											正しいチャージ方法を行う
材料チャージ時の衝撃			■			■															トングなどを使用して慎重に材料をチャージする
操業中の機械的衝撃					■										■	■					使用上の注意事項の確認
ルツボと坩埚の貼り付き				■																	黒鉛粉の使用
スパウト部が炉側と接触している					■																スパウト部との隙間を確保
クラックからの漏れ						■															クラックの観察、使用法の見直し
フラックスによる劣化							■	■	■												フラックス添加量の見直し
過度なドロス掃除によるダメージ									■												冷却時の掃除は避ける、適した道具を使用
坩埚が小さすぎる																	■				ルツボ底径に合った坩埚を使用
ルツボが坩埚の真上にセットされていない			■														■				ルツボ底真ん中に坩埚を注意深くセット
ルツボが平らな面(坩埚)にセットされていない	■															■					正しい坩埚を使用
バーナーの向きの調整が誤っている															■	■	■	■			バーナーの調整
バーナーフレームが直接ルツボ下部に当たっている										■											坩埚を高くする
誤った方法で断熱ブランケットをルツボ上部に使用					■										■						ブランケットはルツボ上端に被せるだけにする
バーナーフレームに空気が多すぎる															■	■	■				バーナーの混合比の調整
炉点検口、掃除口が空いている			■												■	■	■	■			扉を閉め、エアーが入らないようにする
誤った予熱方法のためグレーズ効果が不十分															■	■					正しい予熱方法を行う
ルツボ内の水分が正常に抜けていない																	■	■			乾いた場所にルツボを保管
ルツボ底と坩埚の間に断熱ブランケットを使用			■													■					黒鉛粉、段ボールを使用
熱伝導の悪いレンガ、耐火物を坩埚として使用	■		■														■				ルツボと同材質坩埚を使用
楔レンガがきつすぎる	■	■																			膨張代の確保